

## Hardwarekonfigurering:

Ved tilkobling av profibus kommer 2 errors:

1. Under CI854 – Min Slave intervall too small to be a slave (CI830)  
Utført: Endret fra 10 til 50
2. Under CI854 – Max Station delay to small to be a slave  
Utført: Endret fra 150 til 3500

Lagret og nedlastet.

Ny feil oppstår:

3. Unit CI854, slottime is too small. Rad4 kol.1  
Utført: Endret fra 300 til 3514

Lagret og nedlastet.

1 Warning: Trykket ok

Feil: PM860 ⇒ Hardware state ⇒ 2

Utført: Under AI810 og AO810 ⇒ editor ⇒ settings ⇒ setter alle aktive kanaler til *false*

Lagret og nedlastet.